

Montaje 3DSteel - Tutorial 2 - Eje X, eje Z y extrusor

Montaje 3DSteel - Tutorial 2 - Eje X, eje Z y extrusor

 Difficulté Facile

 Durée 30 minute(s)

 Catégories Machines & Outils

 Coût 450 EUR (€)

Sommaire

Introduction

Étape 1 - Preparación varillas en el carro del eje X

Étape 2 - Ensamblaje del eje X: X motor, carro, X idler y varillas

Étape 3 - Montaje del eje X en la estructura

Étape 4 - Montaje motores del eje Z

Étape 5 - Montaje Z top - primer paso

Étape 6 - Montaje Z top - segundo paso

Étape 7 - Colocación de la correa del eje X

Étape 8 - Colocación extrusor en el carro

Étape 9 - Colocación de ventilador de capa

Étape 10 - Colocación de la cadena portacables

Étape 11 - Ordenar cables

Commentaires

Introduction

En este segundo tutorial de la impresora 3DSteel, vamos a ensamblar el eje X, el eje Z y el extrusor.

Los siguientes tutoriales son:

- Tutorial 3 - Cama caliente, Fuente de alimentación y Electrónica
- Tutorial 4 - Puesta a punto

Puedes ver el artículo en nuestra web:

www.hta3d.com/3dsteel



Matériaux

Tornillería:

- M3x8: 8 unidades
- M3x12: 7 unidades
- M4x25: 4 unidades
- Tuercas autoblocantes M3: 6 unidades
- Arandelas autoblocantes M3: 8 unidades

Conjuntos:

- X motor premontado
- X idler premontado
- X carro premontado
- Extrusor

Piezas impresas:

- Cadenas portacable

Piezas de la estructura:

- Marco principal ensamblado tras el Tutorial 1
- Parte superior del eje Z
- Varillas lisas D=8 L=375 mm: dos unidades
- Varillas lisas D=8 L=320 mm: dos unidades

Otros:

- Motores 17hs4401s con husillo integrado: 2 unidades
- Correa GT2: 1 metro aprox.
- Brida: 1 unidad

Outils

- Destornillador allen para M3
- Destornillador allen para M4
- Llave Allen para espárragos de la polea
- Tenacillas
- Tijeras o tenacillas de corte

🔗 Montaje P3steel - Tutorial 1 - Estructura y eje Y

Étape 1 - Preparación varillas en el carro del eje X

Componentes:


- Carro con rodamientos
- 2 varillas 375 mm

Montaje:

1. Introducimos con cuidado las varillas a través de los rodamientos del carro.



Hay que tener especial cuidado al introducir las varillas para no dañar los rodamientos lineales LM8UU.

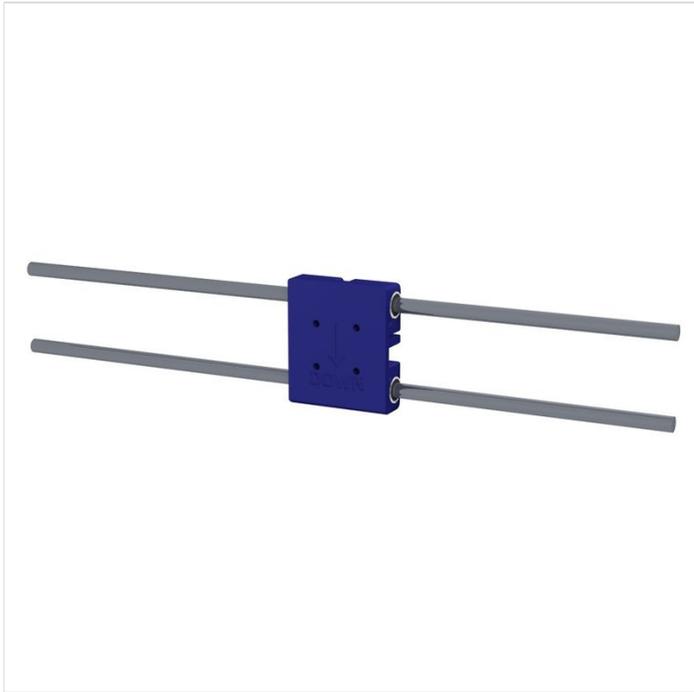


Étape 2 - Ensamblaje del eje X: X motor, carro, X idler y varillas

Componentes:

- Conjunto anterior
- Conjunto del X motor
- Conjunto del X idler

Montaje:

1. Introducimos las varillas por uno de los extremos a presión.
2. Introducimos el otro extremo del eje.

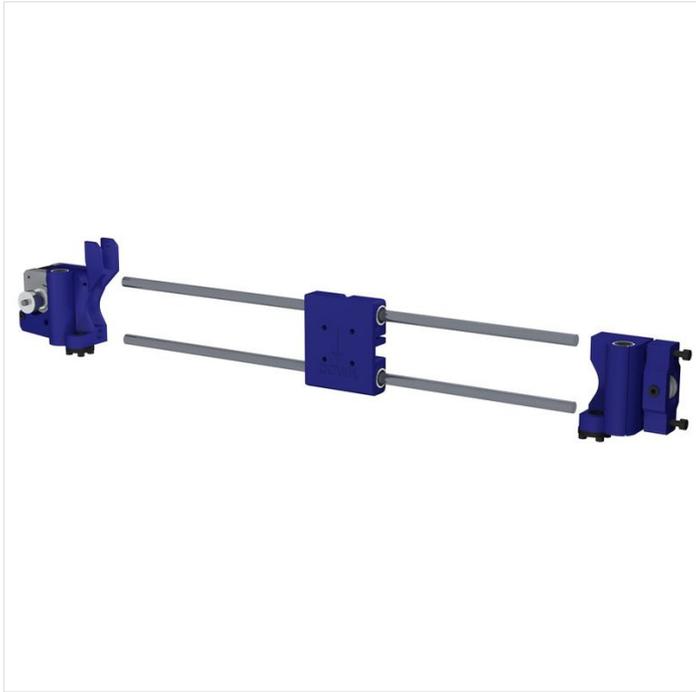



Étape 3 - Montaje del eje X en la estructura

En este paso vamos a ensamblar el eje X con el eje Z.

Componentes:

- Estructura del Tutorial 1
- Conjunto del eje X
- 2 varillas 320 mm

Montaje:

1. Introducimos las varillas por los rodamientos.
2. Hacemos coincidir las varillas con los orificios del marco que las sujetarán (al no haber montado aún el motor, las varillas se deslizarán hacia abajo hasta el paso siguiente).



Hay que tener especial cuidado al introducir las varillas para no dañar los rodamientos lineales LM8UU.



Étape 4 - Montaje motores del eje Z

Componentes:




- Estructura
- 2 motores paso a paso
- 8 tornillos Mx8
- 8 arandelas autoblocantes M3

Montaje:

1. Colocamos los motores en su posición uno a uno.
2. Al llegar a las tuercas de POM vamos girando el eje del motor para que entre en las mismas.
3. Introducimos los tornillos por sus orificios, pasando una arandela entre el tornillo y la estructura.
4. Atornillamos uno a uno los tornillos al motor.
5. Repetimos estos paso para el otro motor del eje Z.

 No forzar los tornillos, deben quedar bien ajustados pero sin llegar a dañar el motor.

 Orientar el cable del motor hacia atrás, pasándolo por el orificio que encontramos en el marco.

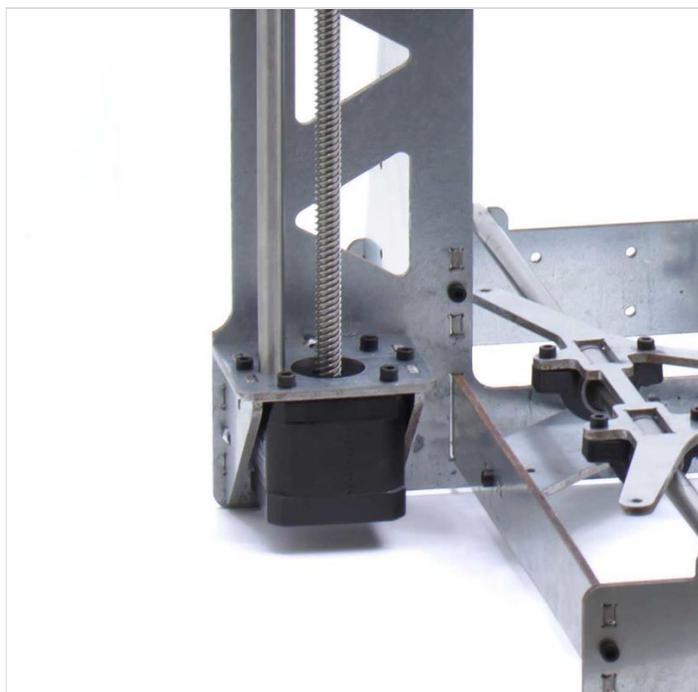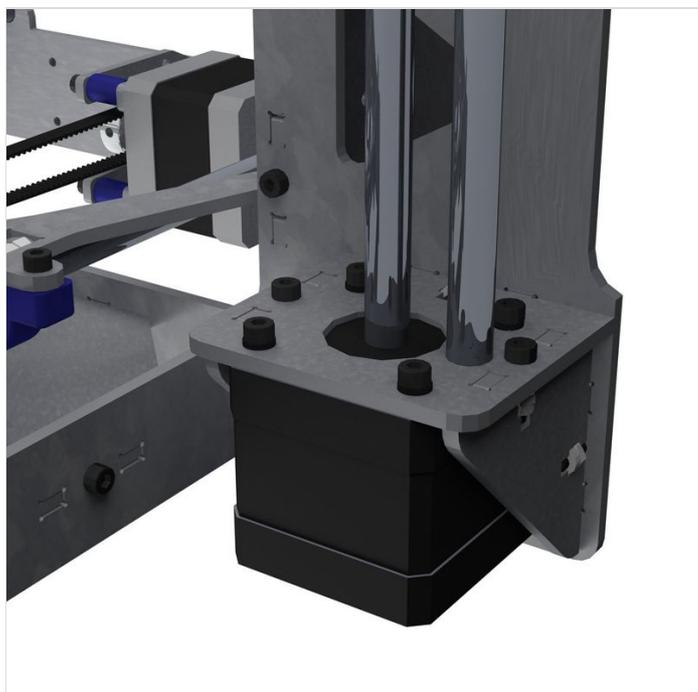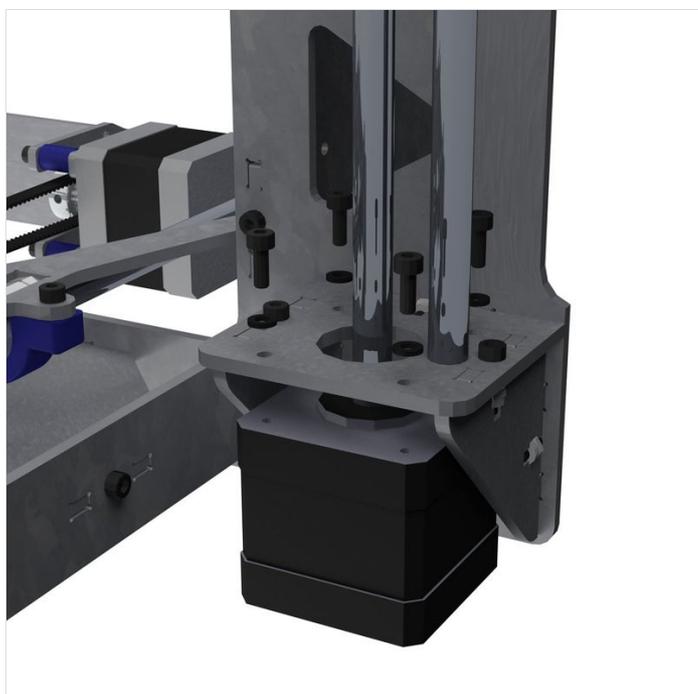

Étape 5 - Montaje Z top - primer paso

Componentes:

- Estructura del paso anterior
- 2 piezas metálicas para la parte superior de Z
- 4 tornillos M3x12
- 4 tuercas autoblocantes M3

Montaje:

1. Empezando por uno de los laterales colocamos en la parte superior del eje Z la pieza metálica.
2. Colocamos, una a una, las tuercas en su hueco en el marco y atornillamos.
3. Repetimos estos paso para el otro motor del eje Z.



Étape 6 - Montaje Z top - segundo paso

Componentes:

- Estructura del paso anterior
- 2 tornillos M3x12
- 2 tuercas autoblocantes M3

Montaje:

1. Colocamos la tuerca en su hueco en el marco y atornillamos.
2. Repetimos estos paso para el otro lateral del eje Z.






Étape 7 - Colocación de la correa del eje X



Componentes:

- Estructura del paso anterior
- 1 metro aprox. de correa GT2

Montaje:

1. Introducimos el extremo de la correa por uno de huecos del carro diseñado para sujetarla, utilizando el cilindro del carro para que las correas quedan sujetas sobre sí misma y a presión con el carro.
2. Conducimos la correa hacia su extremo en el eje X y la pasamos a través de la polea.
3. Conducimos la correa hacia el otro extremo en el eje X y la pasamos a través de la polea.
4. Volvemos al carro y la fijamos a él conduciéndola por el cilindro y fijándola consigo misma y a presión, tensándola en la medida de lo posible
5. Cortamos el restante de correa, no al ras, pero corto de manera que no interfiera cuando esté en movimiento con la parte de la correa que queda abajo.
6. Ahora podemos utilizar el tensor. Si atornillamos los tornillos hará que se aleje el tensor de la pieza y tense la correa.

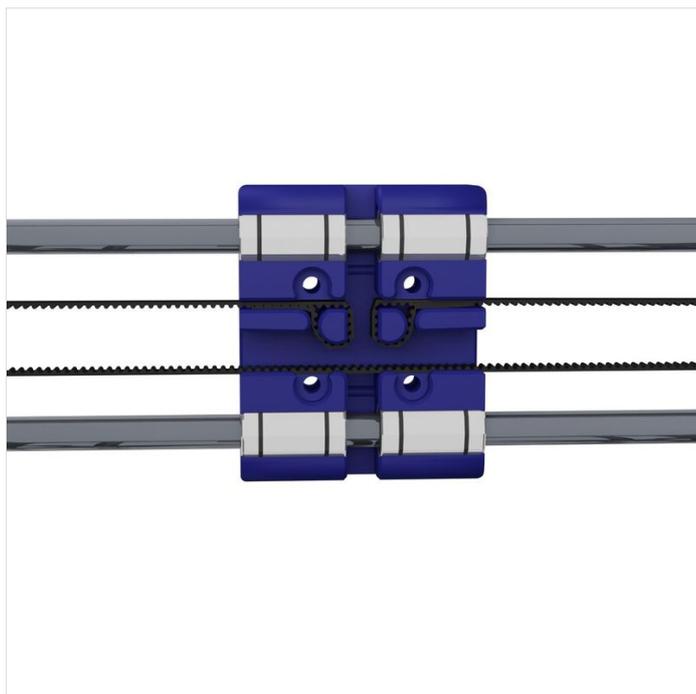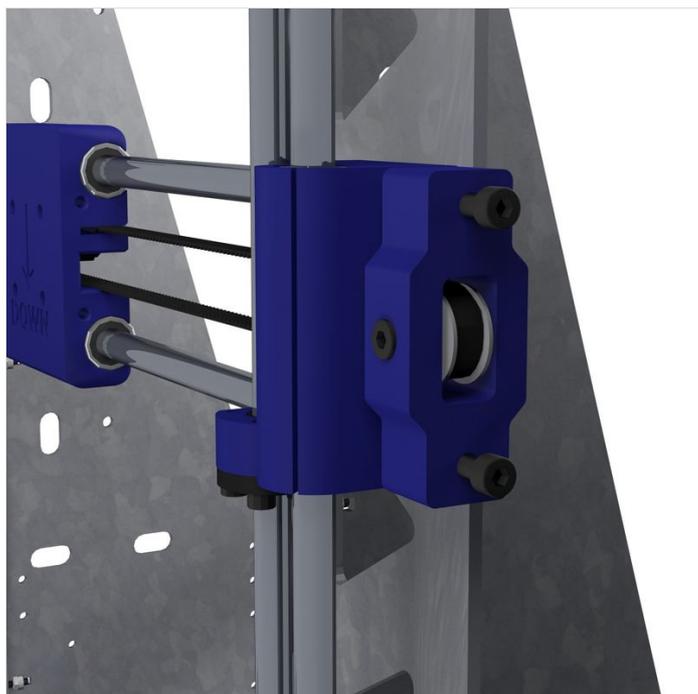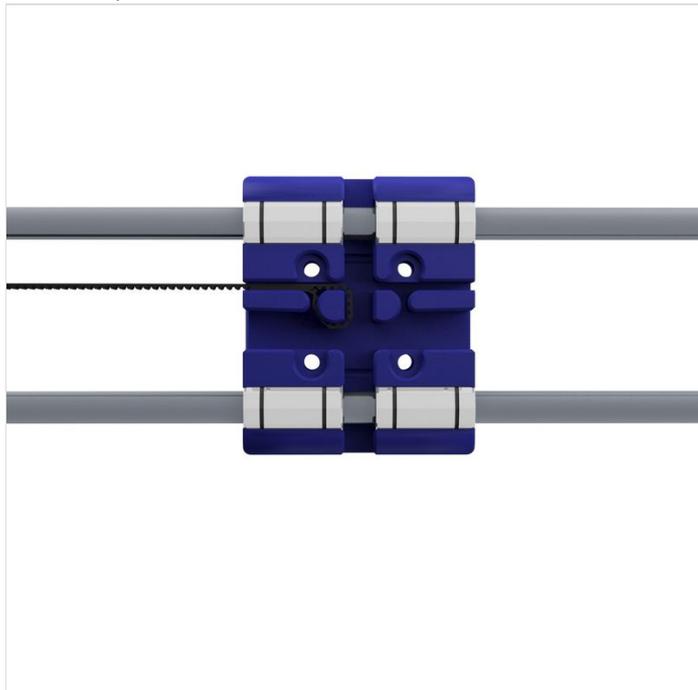

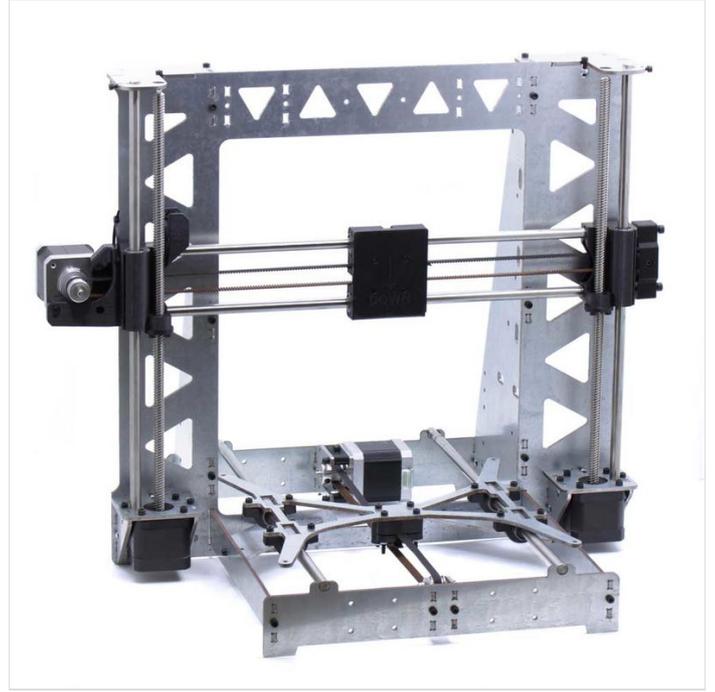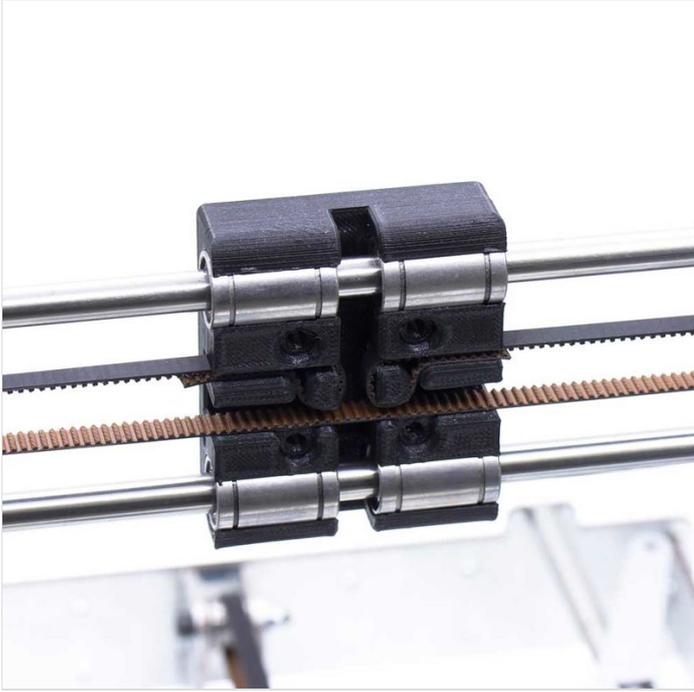

Étape 8 - Colocación extrusor en el carro

Componentes:





- Estructura
- Conjunto del paso anterior
- 4 tornillos M4x25

Montaje:

1. Sacamos los tornillos M4x25 presentados en el extrusor.
2. Los introducimos en sus orificios en el carro.
3. Hacemos coincidir los orificios del carro con los orificios del extrusor.
4. Introducimos los tornillos en el extrusor hasta las tuercas M4.

i En caso de ser necesario, podemos desmontar momentáneamente el soporte del ventilador de capa para tener mayor acceso a las tuercas M4 que encontramos en el extrusor.

Para desmontarlo, necesitaríamos quitar los tornillos M3x12 y M3x8 que sujeta el soporte al extrusor.

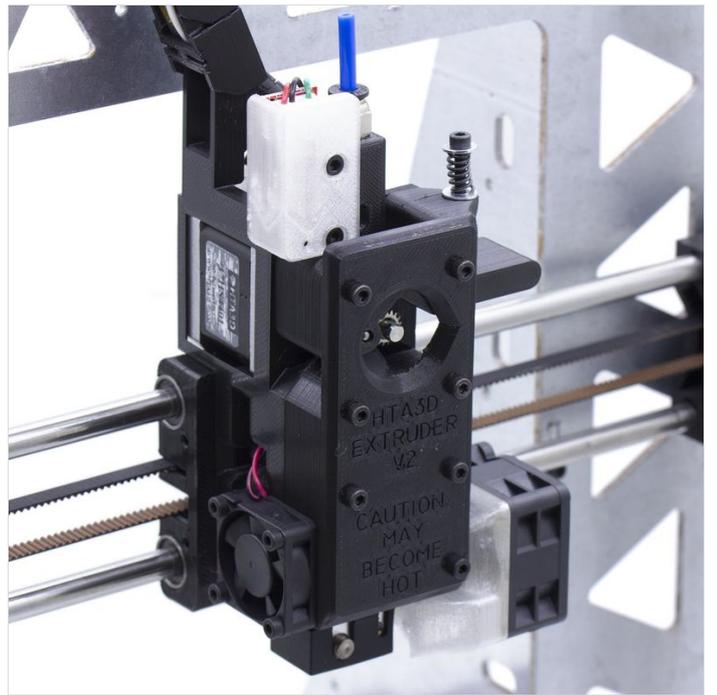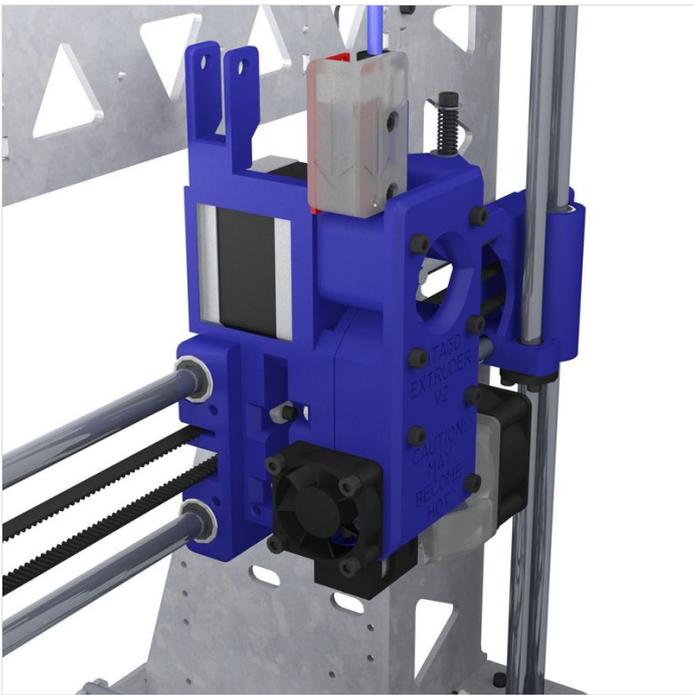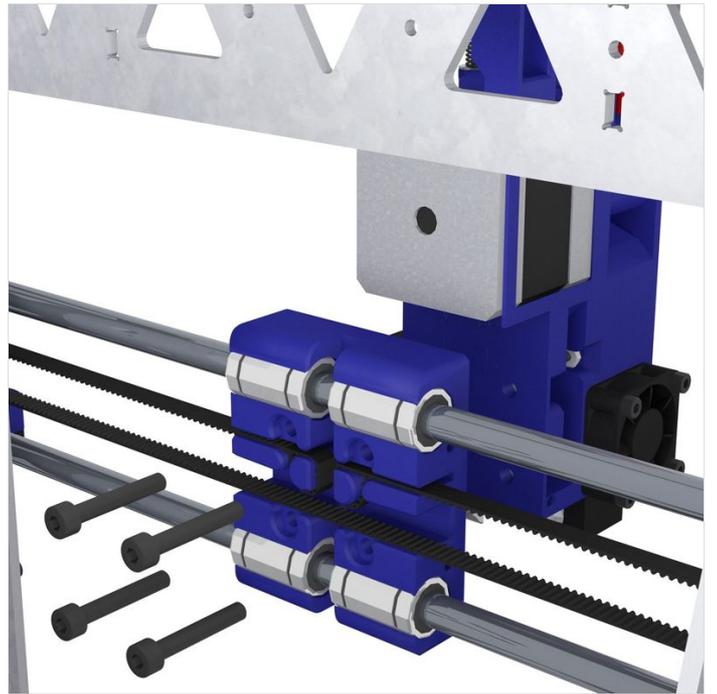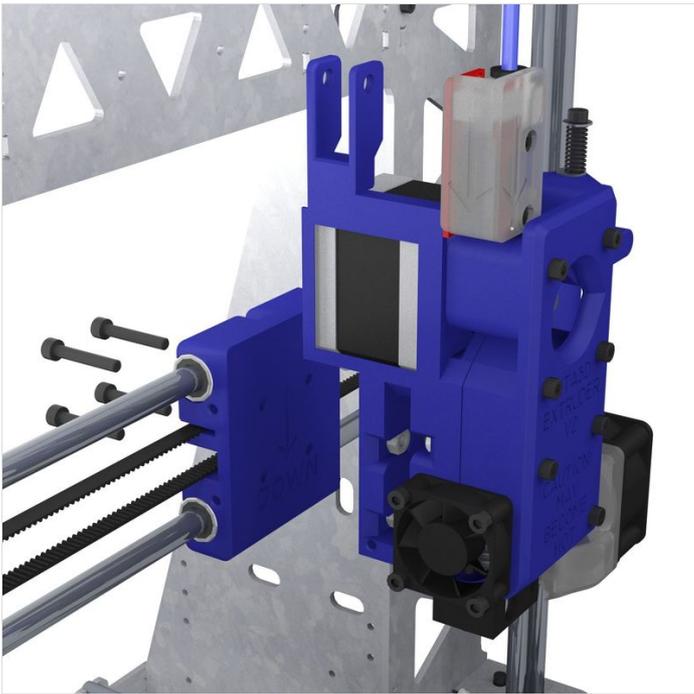




Étape 9 - Colocación de ventilador de capa

Componentes:

- Conjunto del paso anterior
- Estructura principal
- 2 tornillos M3x12

Montaje:

1. Introducimos los tornillos M3x12 en sus correspondientes posiciones y fijamos para fijar el soporte del ventilador al carro.

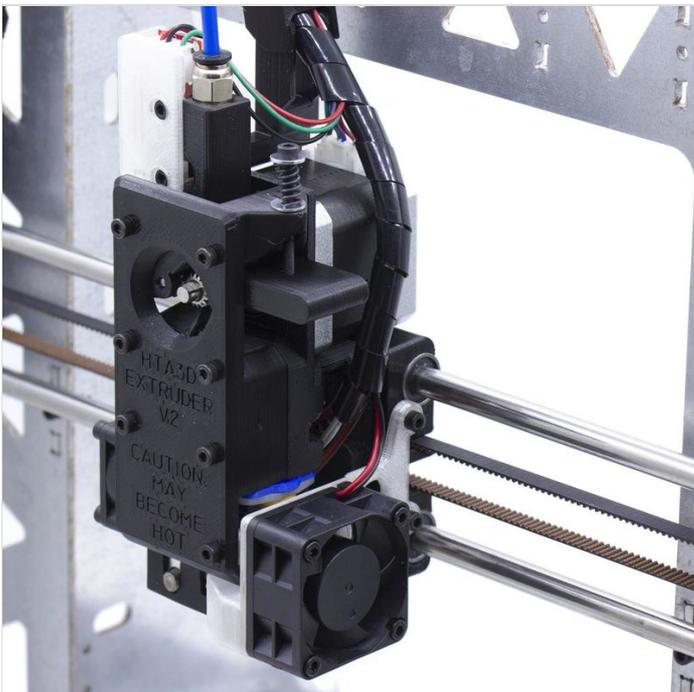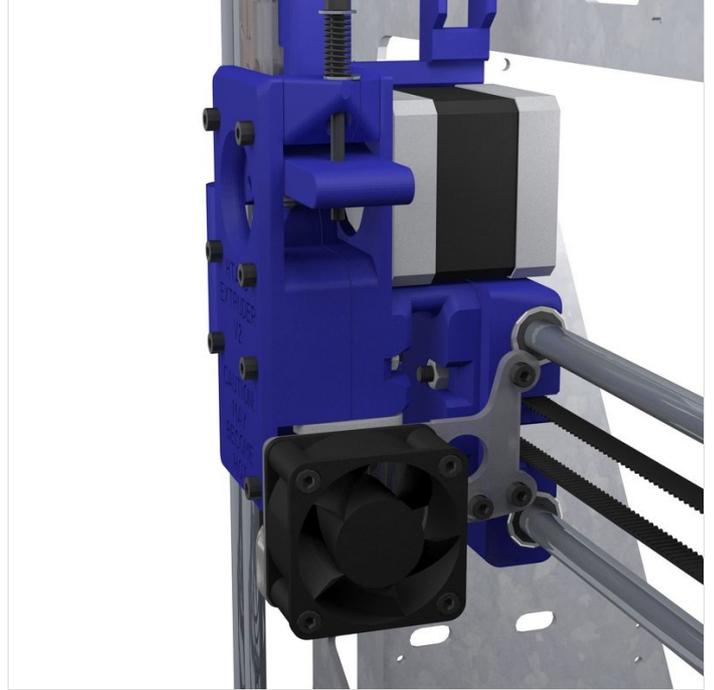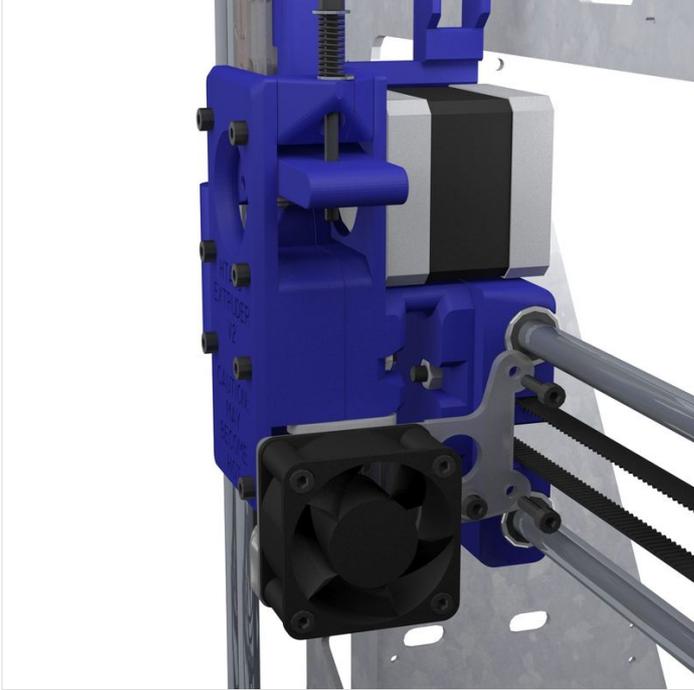

Étape 10 - Colocación de la cadena portacables





Componentes:

- Estructura principal
- Piezas impresas de la cadena

Montaje:

1. Colocamos cada eslabón formando la cadena.
2. Pasamos los cables a través de ella.
3. Pasamos los cables a través de las dos bridas que incluye la pieza impresa del motor de X.
4. Colocamos la tapa de cada eslabón, de manera que quede cerrada con los cables ordeandos dentro.

i Al pasar los cables por la cadena debemos asegurarnos de que no queden demasiado tirantes ni demasiado holgados, y que el carro pueda hacer todo su recorrido en el eje sin tirones.

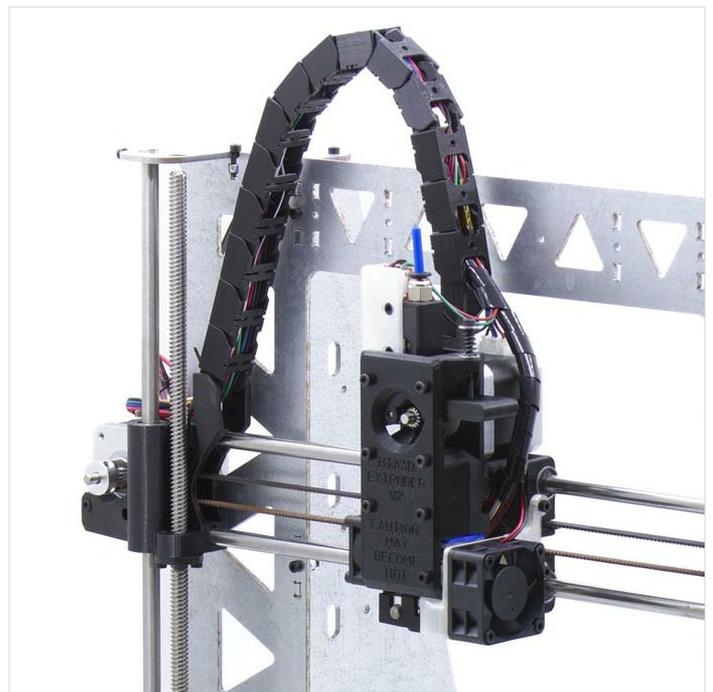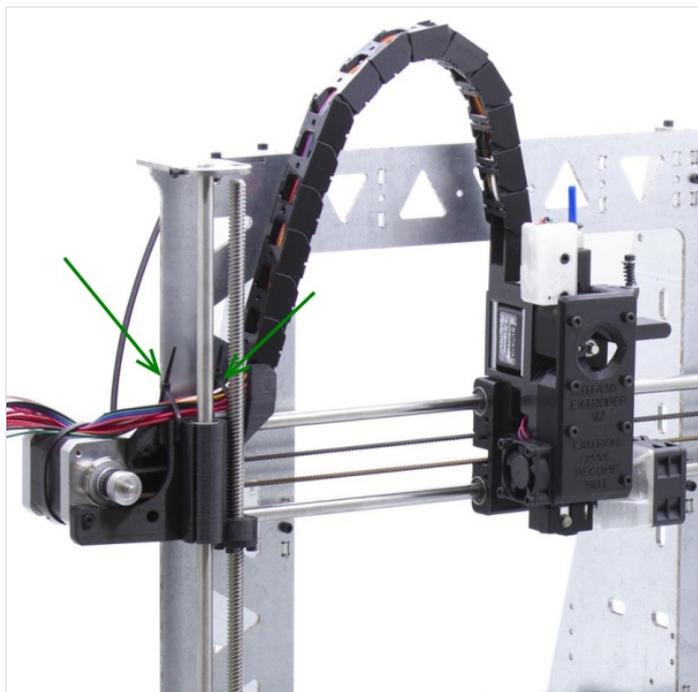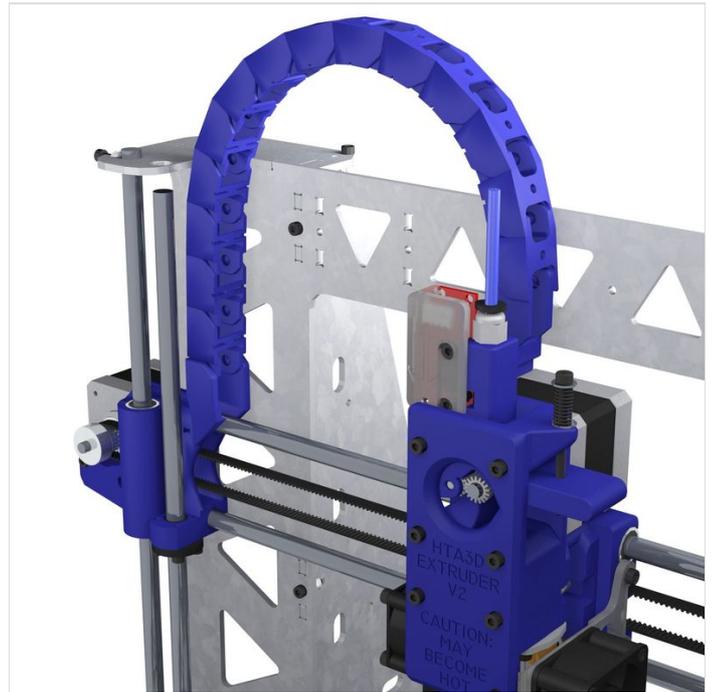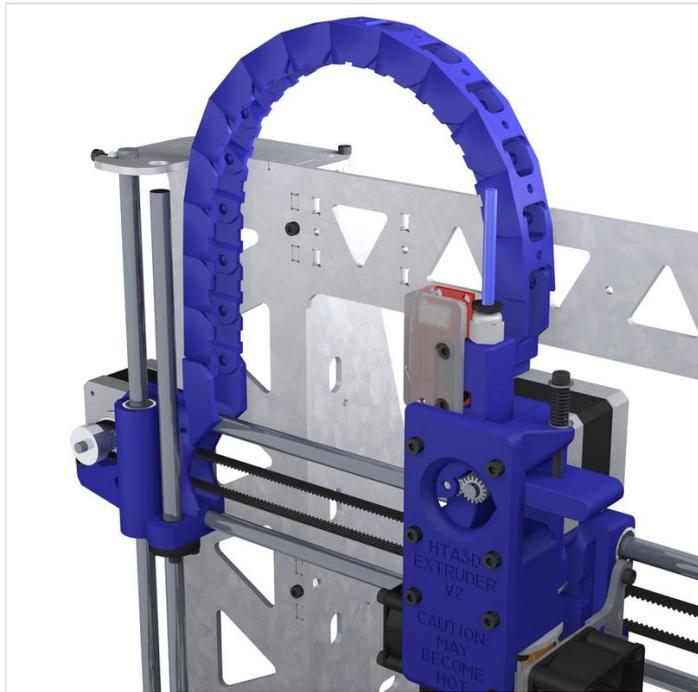

Étape 11 - Ordenar cables

Componentes:

- Estructura principal
- Brida

Montaje:

1. Cerramos las bridas de la pieza impresa del motor de X.
2. Colocamos una brida en el motor de X sujetando los cables de manera que queden ordenados.

